

ID plochy: **650862_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Skalka u Chebu**Umístění kritického bodu: Obec: **Cheb**ORP: **Cheb**

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.089967° E 12.332793°


Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **A** vysoké nebezpečíKategorie plochy dle typu: **NG** Nová dle GIS analýzy - plocha nově identifikovaná v rámci GIS analýzy pro Karlovarský kraj

Kritéria

| Kritérium | Jednotka | Původní hodnota | Aktuální hodnota |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Velikost přispívající plochy | km ² | - | 0.5 |
| Průměrný sklon přispívající plochy | % | - | 3.99 |
| Podíl plochy orné půdy v povodí | % | - | 93.98 |
| Ukazatel kritických podmínek F | - | - | 5.23 |

Přehledná mapa přispívající plochy

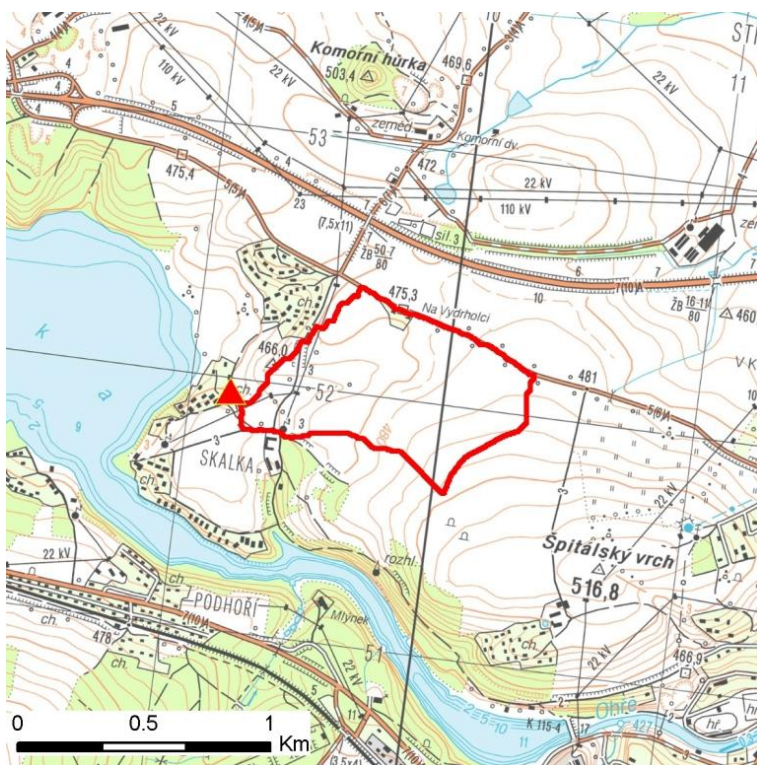

Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **650862_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Skalka u Chebu****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): -

Podíl plochy lesního porostu: 0 %

Umístění kritického bodu: na údolnici bez vodního toku

Poznámka: -

Dotčená katastrální území

| Název k.ú. | Kód k.ú. | Výměra k.ú. [km ²] | Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%] | Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%] |
|----------------|----------|-----------------------------------|--|---|
| Skalka u Chebu | 650862 | 2.66 | 99.22 | 18.65 |

Zranitelnost území pod kritickým bodemKategorie plochy dle zranitelnosti: **B** *střední zranitelnost*

| Kritérium | Míra zranitelnosti |
|---------------------------------|--------------------|
| Místa omezující odtokové poměry | Významná |
| Odplavitelný materiál | Střední |
| Hustota zástavby | Střední |
| Morfologie terénu | Střední |

Typ převažující zástavby:

| Typ zástavby | Podíl zastavěné plochy [%] |
|--------------|----------------------------|
| Rekreační | 70% |
| Obytná | 30% |

ID plochy: **650862_1**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

Skalka u Chebu

Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **AB** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

Dle podkladů vodoprávního úřadu lokalita vystavená pravidelnému ohrožení přívalovou povodní. Situaci zhoršují nekapacitní propustky a kryté profily pod zahradami - dojde k rozlivu do zahrad a k objektům. Na základě těchto zjištění byla plocha přeřazena do kategorie nebezpečí "A".

ID plochy: **650862_1**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

Skalka u Chebu

Fotodokumentace



Sběrná plocha.



Korytu u rekreačních objektů v lokalitě Skalka.



Ohrožené rekreační objekty.



Sběrná plocha nad rekreačními objekty U Stekelových.



Celkový pohled na obě části sběrné plochy oddělené cestou.