

ID plochy: **650871_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území): **Střížov u Chebu**Umístění kritického bodu: Obec: **Cheb**ORP: **Cheb**

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.105107° E 12.360622°


Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** *střední nebezpečí*Kategorie plochy dle typu: **P** *Původní - plocha identifikovaná v rámci celorepublikového vyhodnocení*

Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km ²	2.17	1.71
Průměrný sklon přispívající plochy	%	3.62	4.47
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	75.3	81.6
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	16.56

Přehledná mapa přispívající plochy

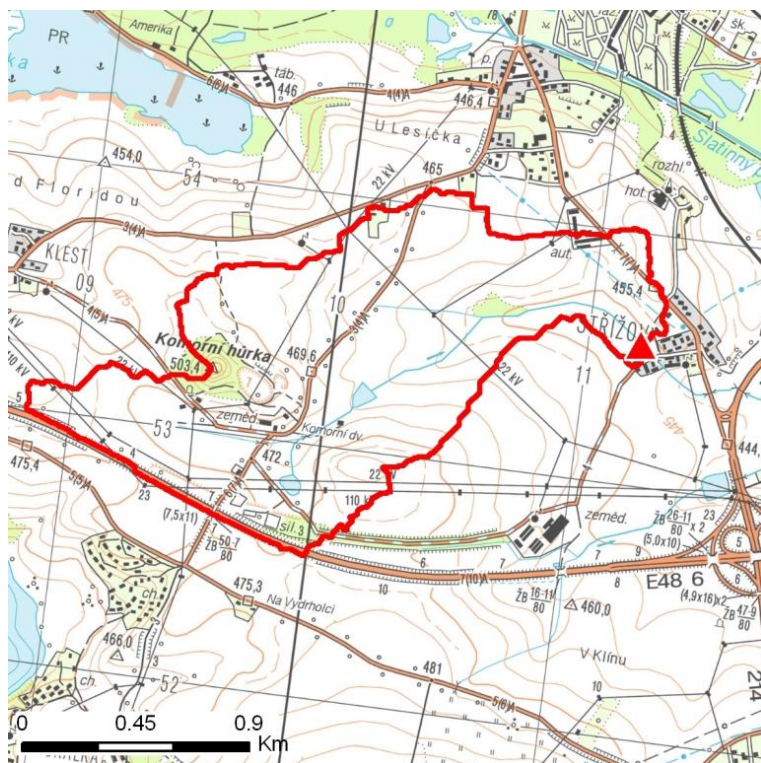

Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **650871_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Střížov u Chebu****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): 11312364

Podíl plochy lesního porostu: 0 %

Umístění kritického bodu: ve vodním toku

Poznámka: -

Dotčená katastrální území

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km2]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Slatina u Františkových Lázní	634689	2.63	38.14	24.8
Střížov u Chebu	650871	1.94	30.35	26.75
Skalka u Chebu	650862	2.66	23.37	15.02
Klest	650854	1.57	7.29	7.94

Zranitelnost území pod kritickým bodemKategorie plochy dle zranitelnosti: **B** *střední zranitelnost*

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Významná
Odplavitelný materiál	Střední
Hustota zástavby	Nízká
Morfologie terénu	Nízká

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Obytná	40%
Služby	40%
Infrastruktura	10%
Komunikace	10%

ID plochy: **650871_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Střížov u Chebu**

Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BB** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že kritický bod není umístěn přesně na hranici intravilánu. Byla určena správná lokalizace kritického bodu a bylo provedeno převymezení přispívající plochy. Přívalovou povodeň významně ovlivní nekapacitní most u ČOV a zejména ploty a síťoviny přes koryto nad mostem - zábrana pro vodní drůbež. Pod mostem dojde k ohrožení autodílny Kubík a k vybřežení a proudění nad zatrubněním toku.

ID plochy: **650871_1**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

Střížov u Chebu

Fotodokumentace



Pletivo s tkaninou nad mostem ve Střížově, dojde k nápěchu a přelití mostu.



Ohrožená areál Autoservisu Kubík (č.p.6).



Úsek krytého profilu toku.



Koryto toku pod vyústěním krytého profilu.



Celkový pohled a ohroženou zástavbu.