

ID plochy: **751391\_1**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území): **Mlýnská**

Umístění kritického bodu: Obec: Kraslice ORP: Kraslice

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.289202° E 12.483245°


## Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** střední nebezpečíKategorie plochy dle typu: **NG** Nová dle GIS analýzy - plocha nově identifikovaná v rámci gisové analýzy pro Karlovarský kraj

## Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km <sup>2</sup>	-	5.99
Průměrný sklon přispívající plochy	%	-	9.79
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	-	0
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	8.81

## Přehledná mapa přispívající plochy

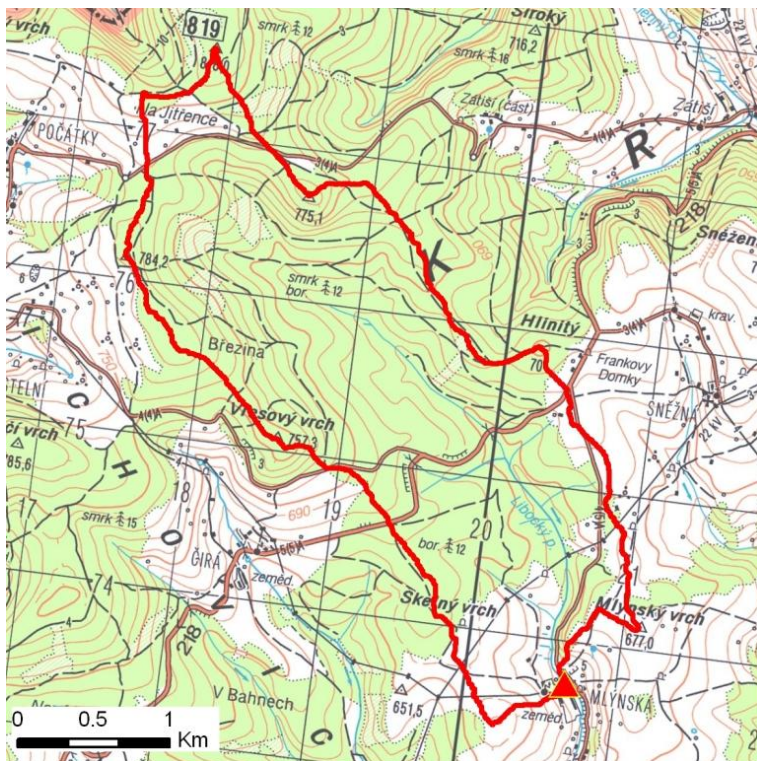

### Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **751391\_1**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území): **Mlýnská****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): -

Podíl plochy lesního porostu: 84.26 %

Umístění kritického bodu: ve vodním toku

Poznámka: -

**Dotčená katastrální území**

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km2]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Kostelní	670391	5.03	25.71	30.62
Čirá	670375	4.06	23.2	34.22
Počátky u Kraslic	670405	7.46	18.33	14.71
Mlýnská	751391	7.17	17.24	14.41
Sněžná	751405	8.21	15.38	11.22

**Zranitelnost území pod kritickým bodem**Kategorie plochy dle zranitelnosti: **B** *střední zranitelnost*

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Střední
Odplavitelný materiál	Významná
Hustota zástavby	Nízká
Morfologie terénu	Střední

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Zemědělství	80%
Rekreační	10%
Komunikace	10%

ID plochy: **751391\_1**

Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území):

**Mlýnská**

## Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BB** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

## Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

*Při přívalové povodni došlo v minulosti k protržení průtočné malé nádrže v místě kritického bodu. V současné době je hráz částečně obnovena nevhodným způsobem. Pod nádrží bude ohrožen statek a dále rekreační objekty nad rybníkem v Liboci.*

ID plochy: **751391\_1**

Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území):

**Mlýnská**

## Fotodokumentace



*Destruovaná hráz rybníka v Mlýnské - foto 2011.*



*Hráz nevhodně zavožena - foto 09/2012.*



*Umělé přehrážky pro kachny.*



*Ohrožený statek.*



*Celkový pohled na nivu a zátopu protrženého rybníka.*